


















DEWALT

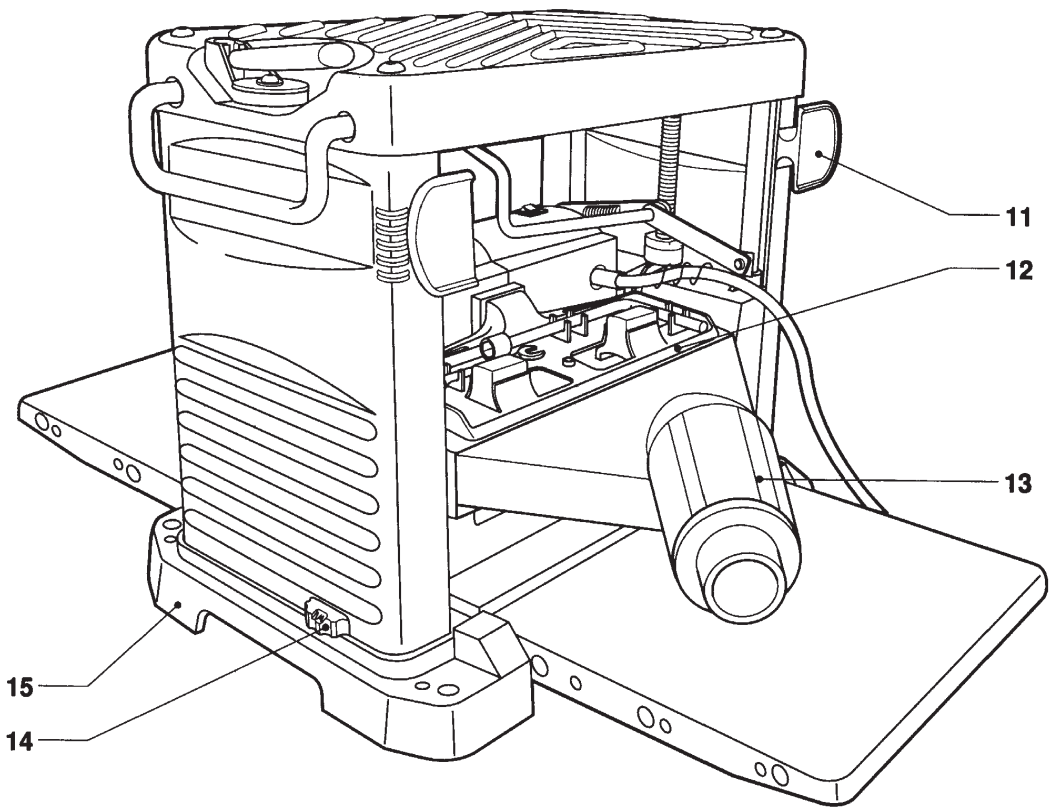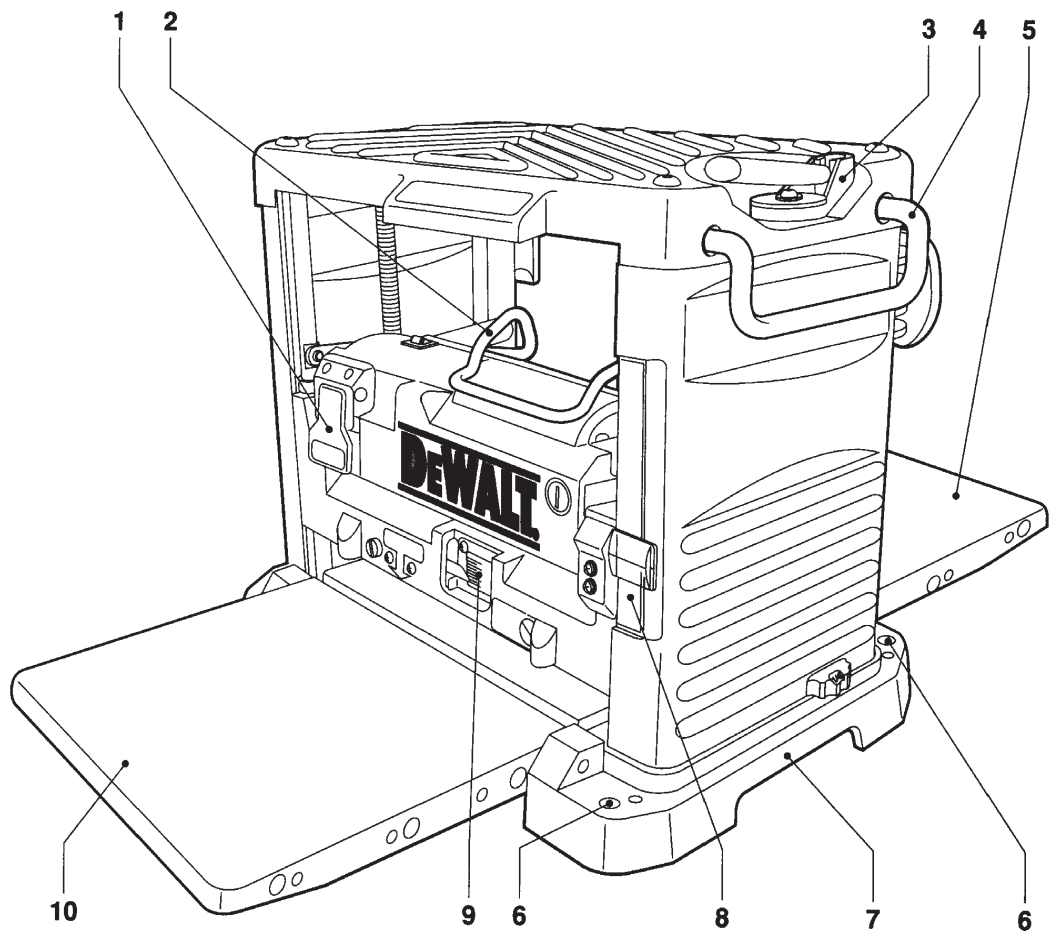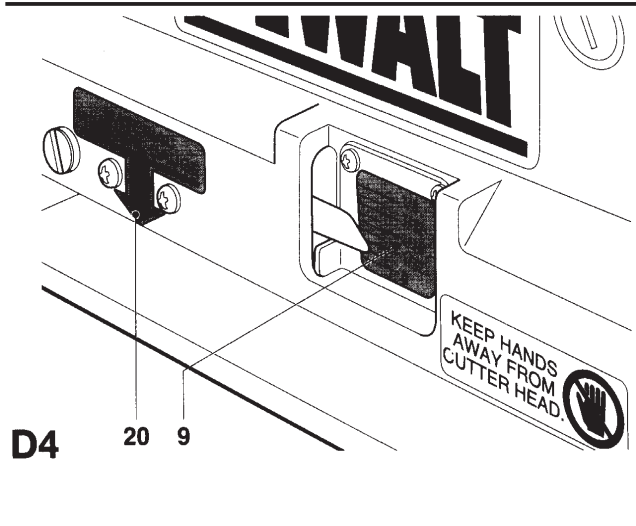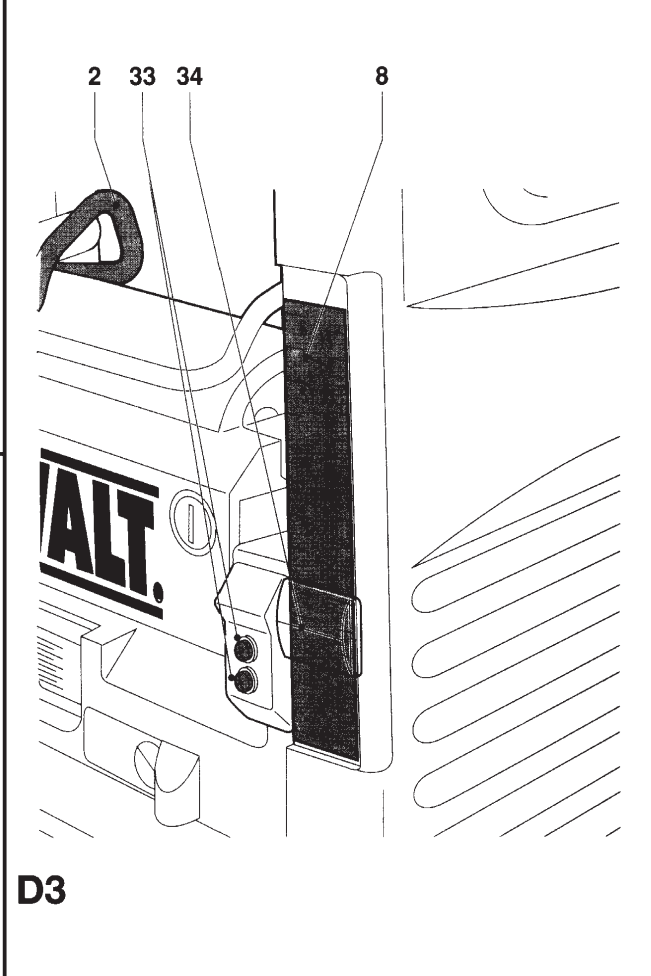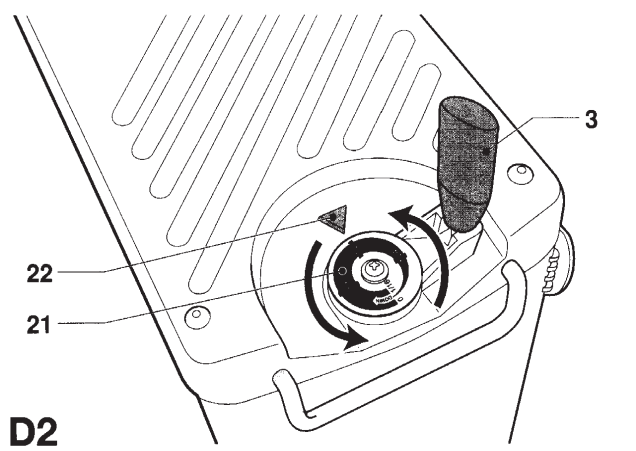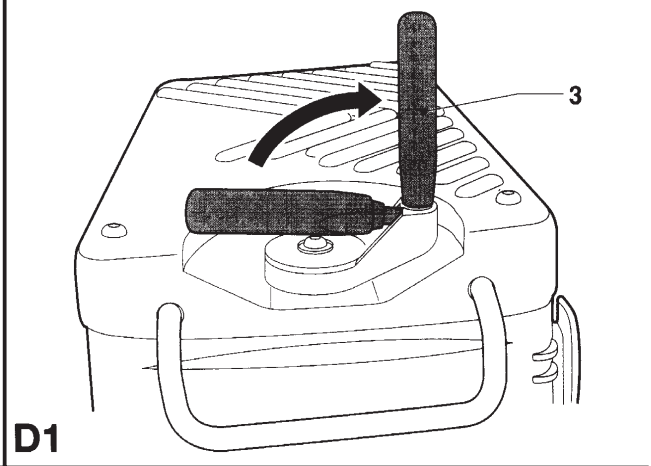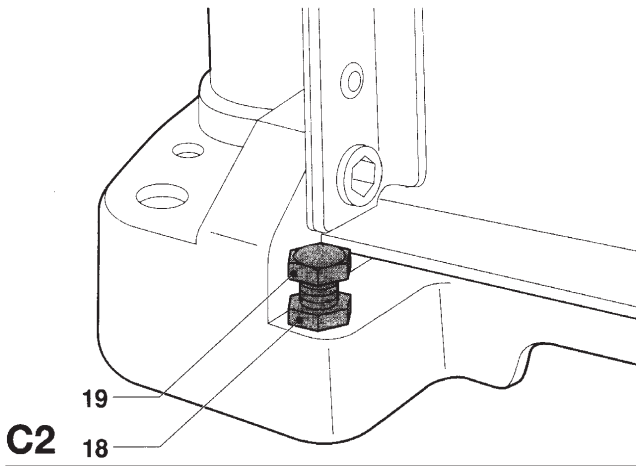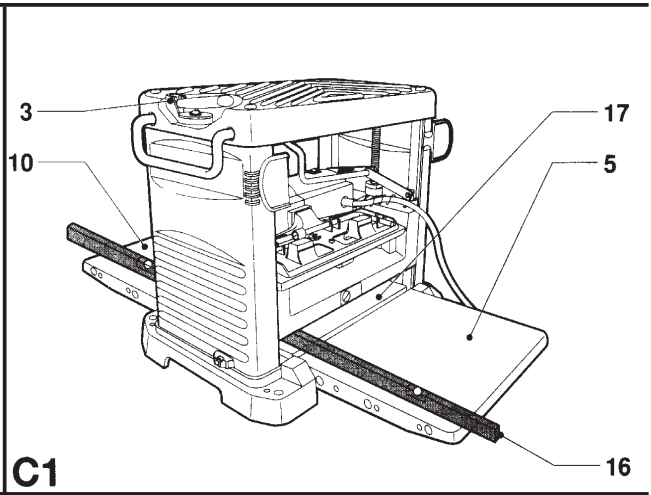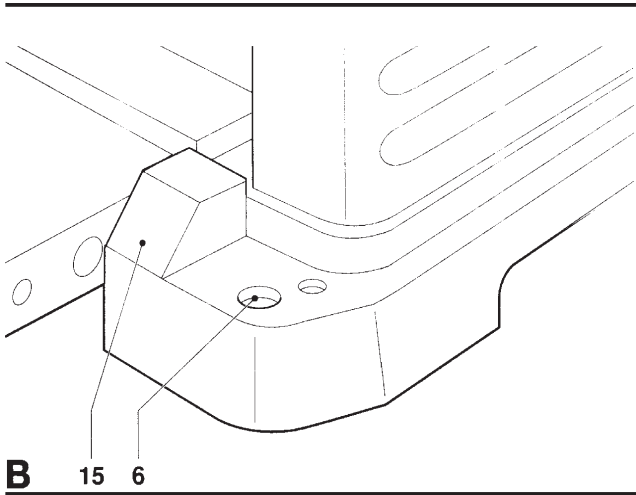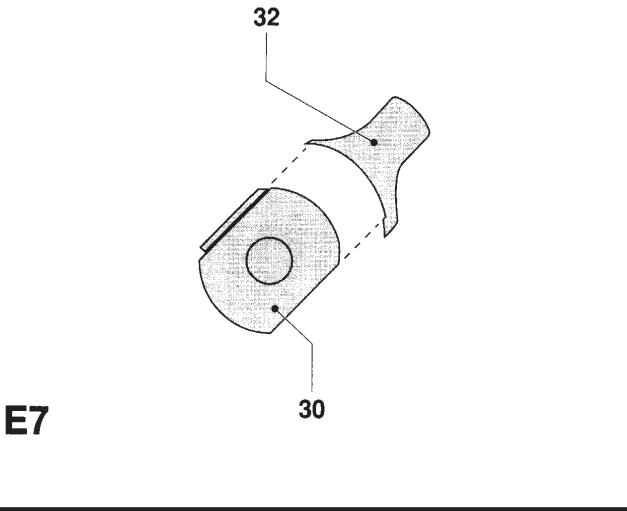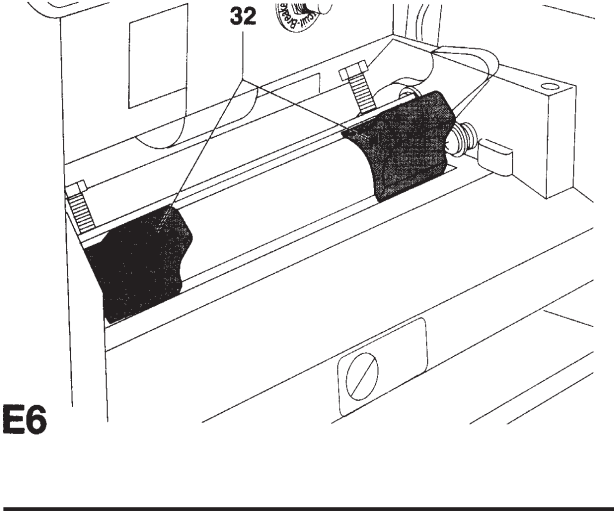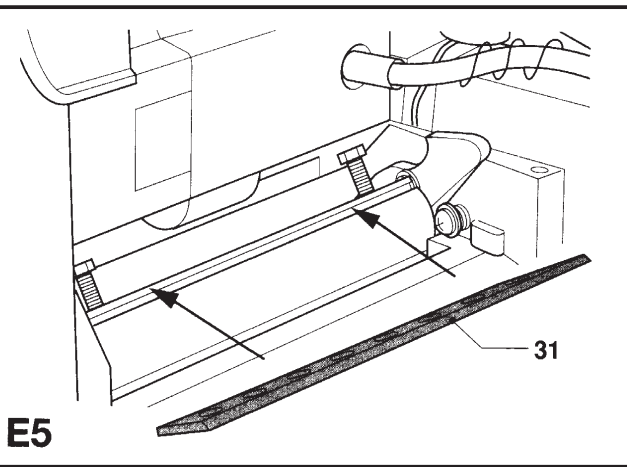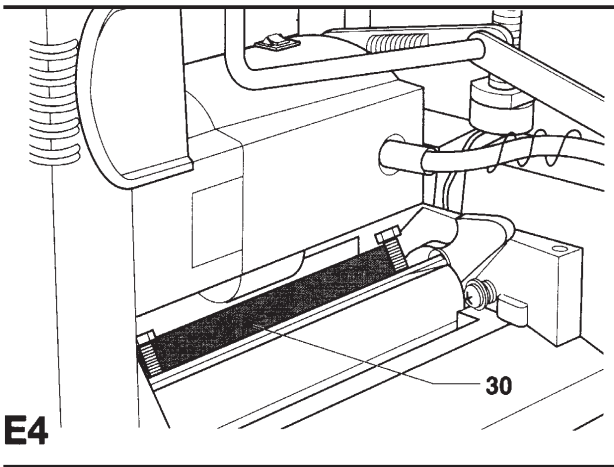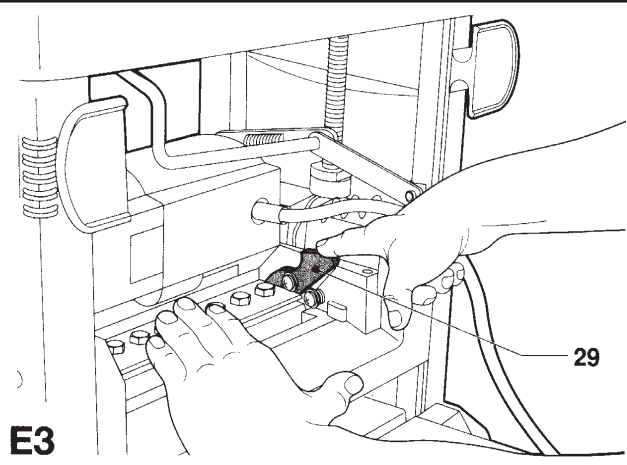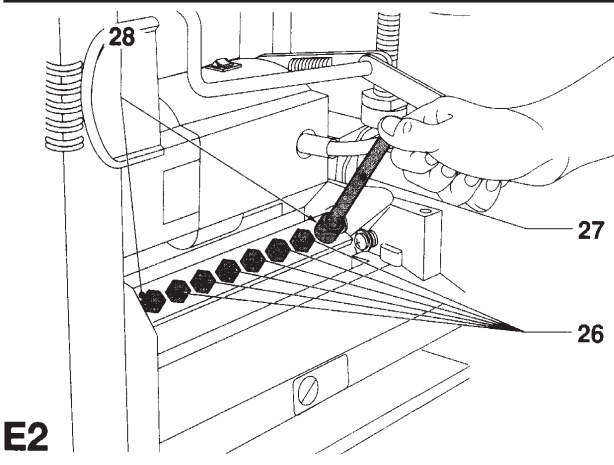


A2

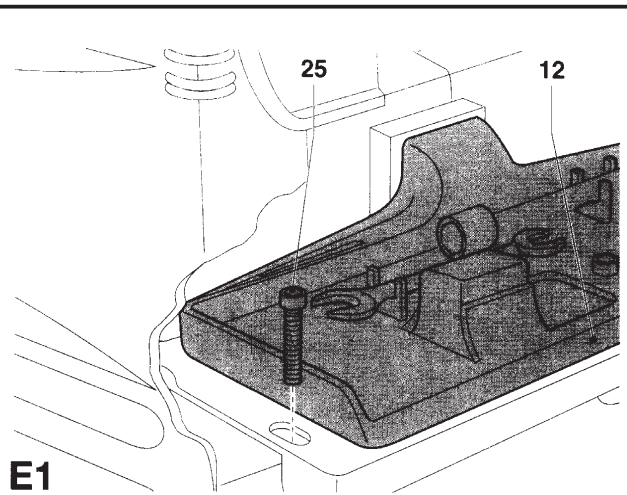

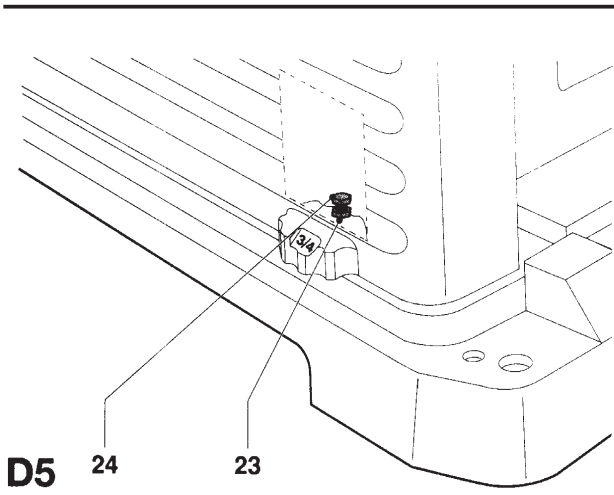


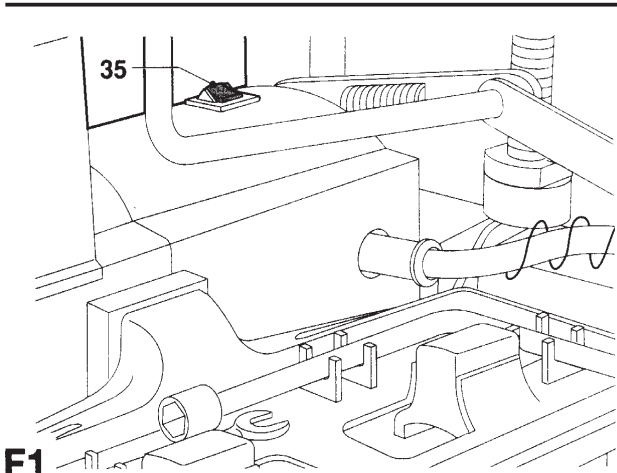


F1

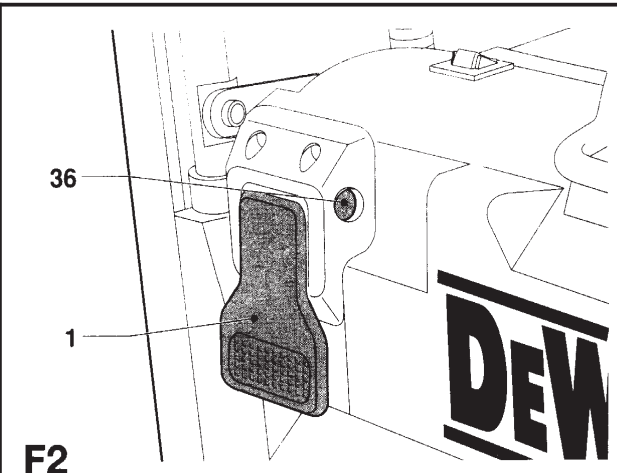


F2

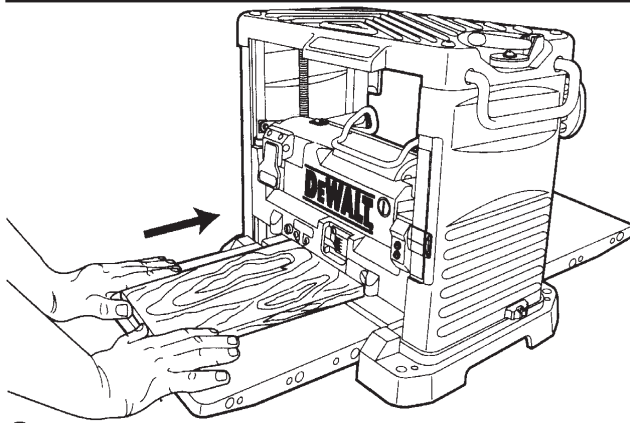


G

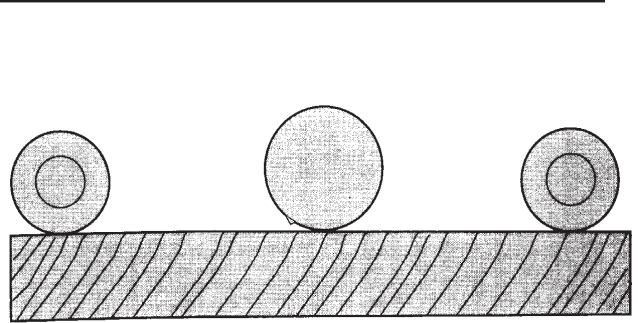


H1

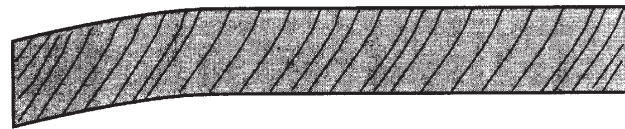


H2

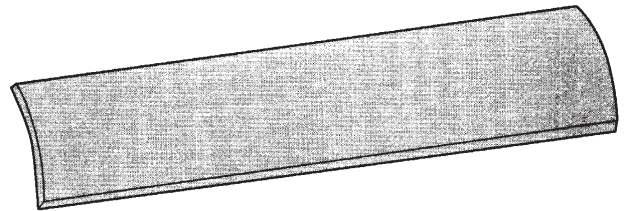

H3

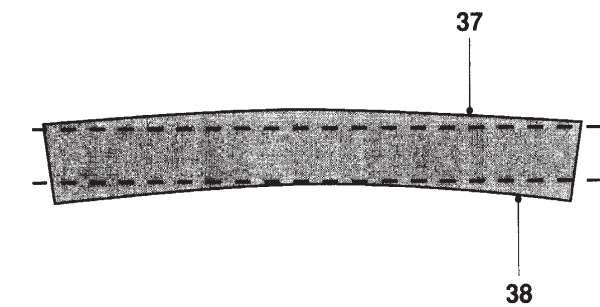

H4

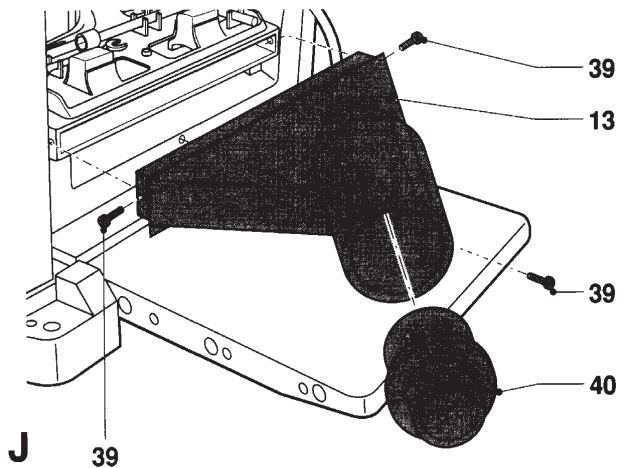

J

PŘENOSNÁ TLOUŠŤKOVACÍ HOBLOVKA DW733

Blahopřejeme Vám!

Zvolili jste si nářadí firmy DEWALT. Roky zkušeností, důkladný vývoj výrobků a inovace vytvořily z firmy DEWALT jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele profesionálního nářadí.

Technické údaje

DW733		
Napětí	V	230
Příkon	W	1.800
Volnoběžné otáčky	min ⁻¹	10.000
Rychlost posuvu	ms ⁻¹	0,13
Rezná výška (max.)	mm	152
Max. šířka řezu (min - max)	mm	64,0 - 317,0
Max.hlubka řezu (max.šířka desky 140 mm)	mm	3,2
Hmotnost	kg	33

Pojistky:

nářadí 230 V 10 A v napájecí síti

V tomto návodu jsou použity následující symboly:



Upozorňuje na riziko osobního poranění, omezení životnosti nářadí nebo jeho poškození v případě nedodržení pokynů z tohoto návodu.



Upozorňuje na riziko úrazu způsobené elektrickým proudem.



Pozor! Ostré hrany.

Obsah balení

Balení obsahuje:

- 1 částečně složený stroj
- 1 tloušťkovací hoblovka
- 1 klíč
- 1 otevřený klíč (8/10 mm)
- 1 zástrčný klíč
- 2 magnetické měrky pro usazení nožů
- 1 adaptér pro připojení odsávání

- 1 návod k použití
- 1 výkres součástí

- Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nářadí, jeho částí nebo příslušenství.
- Před zahájením pracovních operací věnujte dostatek času pečlivému pročení a porozumění tomuto návodu.
- Opatrně vyjměte obráběcí nůž z balícího materiálu.

Popis (obr. A)

Vaše hoblovka DW733 byla zkonstruována pro profesionální hoblování dřeva.

A1

- 1 Hlavní spínač
- 2 Hlavní zajišťovací páka
- 3 Rukojeť nastavení tloušťky obrobku
- 4 Rukojeti pro přenášení hoblovky
- 5 Zadní prodlužovací sklápěcí stůl
- 6 Montážní otvory
- 7 Místo pro uchopení při manipulaci
- 8 Měřítka nastavení tloušťky obrobku
- 9 Měřítka odběru materiálu
- 10 Přední prodlužovací sklápěcí stůl

A2

- 11 Úchyty pro navinutí napájecího kabelu
- 12 Blok hoblovky
- 13 Adaptér pro připojení odsávání prachu
- 14 Hlubkový doraz
- 15 Základna hoblovky

Elektrická bezpečnost

Elektromotor byl zkonstruován pouze pro jedno napětí. Vždy zkontrolujte, zda napětí ve Vaší síti odpovídá napětí na výkonnostním štítku hoblovky.

Vaše hoblovka DEWALT má dvojitou izolaci odpovídající normě EN 50144.

Z tohoto důvodu není nutné žádné uzemnění hoblovky.

Použití prodlužovacího kabelu

Jestliže je použití prodlužovacího kabelu nutné, použijte schválený prodlužovací kabel

vyhovující příkonu hoblovky (viz technické údaje). Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². V případě, kdy použijete kabel na navíjecím bubnu, vždy odviňte celou délku kabelu.

Montáž a seřízení



Vždy před prováděním montáže nebo seřízení odpojte hoblovku od zdroje napětí.

Montáž základny (obr. B)

- Ve všech čtyřech dosedacích plochách hoblovky jsou připraveny otvory (6) pro usnadnění montáže základny. K dispozici jsou dvě velikosti otvorů pro různé velikosti montážních šroubů. Vyberte si jeden ze dvou otvorů, není nutné používat oba. Hoblovku řádně připevněte, aby při provozu nedocházelo k žádným pohybům. Hoblovku můžete namontovat na překližku o síle 12,5 mm nebo větší. Takto namontovanou hoblovku můžete pomocí svorek snadněji připevnit k Vaší pracovní ploše nebo ji přesunout do jiné pracovní polohy a znovu ji připevnit.
- Jestliže hoblovku namontujete na překližku, ujistěte se, že montážní šrouby na její spodní straně nevyčnívají. Překližka musí k pracovní ploše dokonale přiléhat.
- Ujistěte se, že se na pracovní ploše nevyskytují žádné nerovnosti, které by při práci mohly způsobit různé nepřesnosti.



Hoblovka musí být stále vyrovnaná a stabilní.

Prodlužovací stůl (obr. C1 a C2)

- Sklopte prodlužovací stoly (5) a (10) (obr. C1).
- Oba stoly musí být vyrovnaný s hlavním stolem.
- Otáčejte rukojetí (3) nastavení tloušťky obrobku, aby se obráběcí hlava dostala do horní polohy.
- Na prodlužovací a hlavní stoly (17) umístěte vodováhu (16).
- Stlačte hranu podávacího stolu dolů, abyste odstranily vůle.
- Jestliže je nutné seřízení, postupujte následovně:

- Povolte matice (18) a pomocí seřizovacích šroubů (19) stoly vyrovnejte (obr. C2).

Nastavení tloušťky (obr. A2, D1 - D5)

DW733 je vybavena velmi přesným seřizovacím systémem tloušťky obrobku s měřítkem této tloušťky (8) (obr. D3), měřítkem odběru materiálu (9) (obr. D4), jemným seřizovačem a dorazem (14) (obr. A2).

- Odjistěte hlavní zajišťovací páku (2) (obr. D3) tak, že ji přesunete nahoru.
- Zvedněte rukojeť (3) pro nastavení tloušťky nahoru (obr. D1). Jedna otáčka odpovídá změně tloušťky obrobku přibližně o 1,5 mm.
 - Otáčením ve směru hodinových ručiček zmenšujete tloušťku obrobku (obr. D2).
 - Otáčením proti směru hodinových ručiček tloušťku obrobku zvětšujete.
- Přečtěte si konečnou tloušťku obrobku na měřítku tloušťky obrobku (8) (obr. D3).
- Ujistěte se, že je materiál pod materiálovou kalibrační měrkou (20). Na měřítku odběru materiálu (9) si přečtěte hodnotu udávající tloušťku odebírané třísky (obr. D4).
- Zajistěte hlavní zajišťovací páku (2) (obr. D3).

Jemné nastavení (obr. D2)

Jemné nastavení je ideální při provádění minimálního odběru materiálu při hoblování obrobku. Například, jestliže máte obrobek, který má rozměr 77,5 mm a Vy chcete získat rozměr 76,0 mm, postupujte následovně:

- Otáčejte označeným kotoučkem (21) dokud není hodnota 0 v poloze označené šipkou (22). Neprovádějte žádné další nastavení.
- Otáčejte rukojetí nastavení tloušťky (3) po směru hodinových ručiček, dokud šipka neukazuje na hodnotu 1,5 mm.
- Ohoblujte obrobek. Konečná tloušťka je nyní 76,0 mm.

Doraz (obr. A2, D3 a D5)

Doraz (14) (obr. A2) můžete použít při opakovaném provádění hoblování u předem nastavené tloušťky. Doraz lze nastavit na hodnoty 0; 6; 35; 12,7 a 19,05 mm.

- U obrábění při tloušťce mezi 3,175 a 6,35 mm použijte nastavení na hodnotu 0 (obr. D5).
 - Otáčejte dorazem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.

- Odjistěte hlavní zajišťovací páku (2) (obr. D3) a otáčejte rukojetí nastavení tloušťky obrobku po směru hodinových ručiček dokud se nedotýká dorazu. Dále rukojetí neotáčejte.
- Použití dorazu 19,5 mm pro další tloušťky. Toto nastavení neovlivní ostatní nastavení dorazu.
 - Odjistěte hlavní zajišťovací páku (2) a otáčejte rukojetí (3) nastavení tloušťky obrobku proti směru hodinových ručiček dokud se obráběcí hlava nedostane zcela do své horní polohy.
 - Povolte matici (23) a pomocí nastavovacího šroubu (24) nastavte požadovanou tloušťku (obr. D5).
 - Otáčejte rukojetí nastavení tloušťky dokud se obráběcí hlava nedotýká dorazu. Rukojetí již neotáčejte.
 - Ohoblujte obrobek a proveďte kontrolu jeho tloušťky. Jestliže je to nutné, proveďte požadované seřízení.
- Opět stiskněte páku (29), zlehka otáčejte obráběcí hlavou, dokud nebudete moci vyjmout i druhý nůž.

Výměna nožů (obr. E1 - E7)

- Nastavte obráběcí hlavu (30) jak zobrazuje obr. E4.
- Opatrně zasuňte nůž (31) podle obr. E5.
- Nasaďte obě magnetické měrky tak, jak zobrazuje obr. E6. Magnetické měrky jsou uloženy v bloku hoblovky (12) (obr. E1). Plochá hrana magnetické měrky (32) se musí krýt s hranou obráběcí hlavy (30) (obr. E7).
- Přitáhněte první a osmý šroub (28) (obr. E2).
- Sejměte magnetické měrky a otáčejte obráběcí hlavou zpět do polohy zobrazené na obr. E3.
- Zašroubujte šest prostředních šroubů na původní místo a přitáhněte je momentem 5,7 Nm (obr. E2).
- Stiskněte zajišťovací páku (29) obráběcí hlavy a otáčejte pomalu hlavou, dokud nebudete moci podle výše uvedeného postupu vyměnit i druhý nůž (obr. E3).

Výměna obráběcích nožů (obr. A1, E1 - E7)

Dw733 je vybavena obráběcí hlavou se dvěma noži.



Ostré hrany.

Vyjmutí nožů (obr. A1, A2, E1 - E3)

- Odjistěte zajišťovací páku (2) (obr. A1).
- Nastavte tloušťku obrobku přibližně na 75 mm.
- Vyšroubujte oba šrouby s vnitřním šestihranem (25) (obr. E1), opatrně sejměte adaptér pro připojení odsávání prachu (13) a blok hoblovky (12), abyste získali přístup k nožům (obr. A2).
- Jestliže není vidět řada 8 šroubů, jak zobrazuje obr. E2, otáčejte opatrně obráběcí hlavou pomocí kousku dřeva.
- Zajistěte zajišťovací páku.
- Pomocí klíče ve tvaru L (27) nejdříve povolte první a osmý šroub (28).
- Opatrně vyjměte šest prostředních šroubů (26).



Nože jsou pružně uloženy!

- Stiskněte zajišťovací páku obráběcí hlavy (29) a zlehka otáčejte obráběcí hlavu dozadu, dokud nebudete moci nůž vyjmout (obr. E3).

Kalibrace měřítka nastavení tloušťky obrobku (obr. D3)

Nastavovací měřítko tloušťky obrobku (8) je nastaveno výrobcem. V případě zvětšení rozsahu jeho použití doporučujeme kalibraci.

- Označte si hodnotu na měřítku (8) a ohoblujte kousek dřeva.
- Jestliže je nutné seřízení, postupujte následovně:
- Povolte šrouby (33).
- Posunujte hranol dokud indikátor (34) nesouhlasí s tloušťkou ohoblovaného obrobku.
- Pevně přitáhněte šrouby (33).

Další informace o vhodném příslušenství získáte u svého nejbližšího prodejce.

Včetně informací o náhradních nožích (DE7332).

Pokyny k obsluze



- Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné předpisy.
- Ujistěte se, že je za hoblovkou dostatek místa pro opracovaný obrobek.

Zapnutí a vypnutí (obr. F1 a F2)

Hlavní spínač hoblovky DW733 je vybaven přerušovačem. V případě, kdy dojde k přetížení motoru, bude přerušena dodávka elektrické energie do motoru. Jestliže dojde k tomuto případu, hoblovku vypněte a stiskněte vratné tlačítko (35) (obr. F1).

- Při zapnutí hoblovky by neměl být obrobek v kontaktu s obráběcí hlavou.
- Hoblovku zapnete přepnutím hlavního spínače (1) do horní polohy (obr. F2). Hoblovka bude nyní pracovat v nepřetržitém provozu.
- Před zahájením pracovního procesu počkejte, až motor dosáhne maximálních otáček.
- Obrobek neposunujte silou. Nechejte stroj pracovat volně.
- Vypnutí hoblovky provedete přepnutím hlavního spínače (1) do dolní polohy.
- Hoblovku zajistíte ve vypnutém stavu tak, že v otvoru (36) zamknete visací zámek.


Hlavní spínač vypínejte vždy po ukončení práce a před odpojením napájecího kabelu od sítě.

Hoblování



- Odstraňte všechny nevhodné předměty. Nehoblujte dřevo s uvolněnými suký. Nehoblujte sukovité a zkroucené dřevo.
- Hoblovka DW733 pracuje nejlépe, jestliže má obrobek alespoň jednu rovnou plochou stranu.
- Optimálních výsledků dosáhnete, jestliže z důvodu dosažení požadované tloušťky ohoblujete obě strany obrobku.

Závislost tloušťky obrobku na šířce obrobku znázorňuje níže uvedený graf.

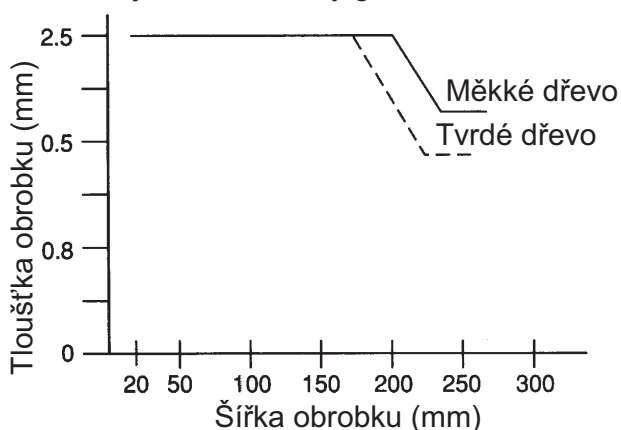

- Při obrábění posunujte obrobek po směru vláken dřeva (obr. G).

Zeseknutí hrany na konci obrobku

K tomuto poškození materiálu dochází při kontaktu nožů s koncovou částí obrobku. Vyhněte se mu následujícím způsobem:

- Ujistěte se, že jsou prodlužovací stoly vyrovnány s hlavním stolem.
- Udržujte obrobek vyrovnaný po celou dobu pracovní operace.
- Posunujte obrobek rovnoměrně po pracovní ploše.

Zkroucení (obr. H1 - H4)

Jestliže je obrobek mírně zkroucený, ohoblujte obě strany, abyste dosáhly požadované tloušťky.

Ohnuté obrobky (obr. H1 a H2)

Posuvné válečky a obráběcí hlava budou obrobek dočasně vyrovnávat (obr. H1). Ohnuté tvary se po ohoblování vrátí do původní polohy (obr. H2).

- Ohyby odstraňte pomocí hoblíku.

Příčný průhyb obrobků (obr. H3 a H4)

- Rozřežte prohnutý obrobek podélně středem (obr. H3).
- Rozřezané části ohoblujte samostatně, abyste snížili množství odpadu.
- Jiný způsob: Nejdříve ohoblujte vrchní část (37) obrobku, otočte jej a ohoblujte spodní plochu obrobku (38) (obr. H4).



Odsávání prachu (obr. A2 a J)

- Pomocí šroubů (39) namontujte adaptér pro připojení odsávání prachu (13).
- Do adaptéru vložte redukční pouzdro (40) podle obr. J.
- Kdykoliv je to možné, připojte k hoblovce odsávací zařízení, které odpovídá příslušným předpisům týkajících se prachových emisí.

Přeprava (obr. A1 a A2)

- Hoblovku DW733 přenášejte vždy pomocí rukojetí (4) nebo uchopením v místech (7) určených pro manipulaci.
- Při přepravě nebo uskladnění naviňte napájecí kabel na úchyty (11).

Údržba

Vaše nářadí DEWALT bylo zkonstruováno tak, aby pracovalo co nejdéle s minimálními nároky na údržbu. Dlouhodobá bezproblémová funkce nářadí závisí na jeho řádné údržbě a pravidelném čištění.

Broušení obráběcích nožů

Obráběcí nože můžete brousit na 42°.



Mazání

Vaše nářadí nevyžaduje žádné další mazání.



Čištění

Udržujte čisté větrací otvory a provádějte pravidelné čištění hoblovky pomocí měkké tkaniny.

- Udržujte pracovní stoly čisté a neznečištěné mazivy. Stoly pravidelně trochu voskujte.
- Nenechávejte na hoblovce žádný prach a hobliny.

Ochrana životního prostředí



Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komunálním odpadem.

Až nebudete váš výrobek DEWALT dále potřebovat nebo uplyne doba jeho životnosti, nelikvidujte jej spolu s domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte podle platných pokynů o třídění a recyklaci odpadů.



Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné využití použitých výrobků a obalových materiálů. Opětovné použití recyklovaných materiálů pomáhá chránit životní prostředí před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.

Při zakoupení nových výrobků vám prodejny, místní sběrný odpadů nebo recyklační stanice poskytnou informace o správné likvidaci elektroodpadů z domácnosti.

Společnost DEWALT poskytuje službu sběru a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich technické životnosti. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde na vlastní

náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické zpracování.

Adresu vašeho nejbližšího autorizovaného střediska DEWALT naleznete na zadní straně tohoto návodu. Seznam servisních středisek DEWALT a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete také na internetové adrese: www.2helpU.com

ES Prohlášení o shodě



DW733

Společnost DEWALT prohlašuje, že tyto modely elektrického nářadí byly vyrobeny podle požadavků následujících norem: 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 43/68/EEC, 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC, EN 292-1, EN 292-2, EN 60204-1, prEN 69, prEN 860.

Potřebujete-li podrobnější informace, kontaktujte prosím společnost DEWALT na níže uvedené adrese nebo využijte informací na konci tohoto návodu.

Úroveň akustického tlaku podle normy 86/188/EEC a 89/392/EEC, měřená podle normy DIN 45635:

L_{pA} (akustický tlak)	97 dB(A)*
L_{WA} (akustický výkon)	105 dB(A)
* působící v uchu obsluhy	

V případě překročení hranice akustického tlaku 85 dB(A), proveďte příslušná opatření týkající se ochrany sluchu.

Měřená střední kvadratická hodnota zrychlení podle normy DIN 45675:

DW733
<2.5 m/s²

Det Norske Veritas Region Norde
Veritas Veien 1
1322 Hovik
Norway

Cert. číslo
BM

Technický a vývojový ředitel
Horst Großman
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40
D-65510, Idstein, Germany

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Při používání tohoto náradí vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy z důvodu snížení rizika vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního poranění. Před zahájením zkušebního provozu si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě!

Všeobecné

- **Udržujte čistou pracovní plochu.** Přeplněná plocha pracovního stolu může způsobit úraz.
- **Berte ohled na okolí pracovní plochy.** Nevystavujte náradí vlhkosti. Dbejte na dobré osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte náradí v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
- **Ochrana před úrazem elektrickým proudem.** Nevystavujte tělo kontaktu s uzemněnými povrchy (například potrubí, radiátory, sporáky a ledničky). Při práci v extrémních podmínkách (například vysoká vlhkost, tvorba kovových pilin při práci, atd.) může být elektrická bezpečnost zvýšena vložením izolačního transformátoru nebo ochranného jističe (FI).
- **Udržujte děti mimo dosah.** Nedovolte dětem, aby přišly do kontaktu s náradím nebo prodlužovacím kabelem. Při práci osob mladších 16 let je nutný dozor.
- **Použití venkovních prodlužovacích kabelů.** Jestliže náradí používáte venku, použijte vždy prodlužovací kabel určený pro venkovní použití, který je i takto označený.
- **Uskladnění nepoužívaného náradí.** Jestliže náradí nepoužíváte, musí být uskladněno na suchém místě a také bezpečně zamknuto, mimo dosah dětí.
- **Vhodně se oblékejte.** Nenoste volné oblečení nebo šperky. Mohou být zachyceny pohybujícími se částmi. Jestliže pracujete venku, noste pokud možno gumové rukavice a protiskluzovou obuv. Jestliže máte dlouhé vlasy, používejte vhodnou pokrývku hlavy.
- **Používejte ochranné brýle.** Jestliže při se práci s náradím práší nebo odlétávají drobné částičky materiálu, používejte masku proti prachu nebo ochranný štít.

- **Sledujte maximální akustický tlak.** Jestliže akustický tlak překročí hranici 85 dB(A), proveďte příslušná měření týkající se ochrany sluchu.
- **Upněte si obrobek.** K připevnění obrobku používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější a umožňuje to obsluhu náradí oběma rukama.
- **Nepřekázejte sami sobě.** Při práci stále udržujte vhodný a pevný postoj.
- **Zabraňte neúmyslnému spuštění.** Nepřenášejte náradí připojené k síti s prstem na spínači. Jestliže zapojujete napájecí kabel do sítě, ujistěte se, že je spínač vypnut.
- **Buďte stále pozorní.** Stále sledujte co děláte, přemýšlejte a jestliže jste unaveni, přerušete práci.
- **Vypínejte náradí.** Jestliže chcete pracoviště opustit, vypněte hlavní spínač a počkejte, dokud se náradí zcela nezastaví. Jestliže náradí nepoužíváte, provádíte jeho opravu nebo vyměňujete příslušenství, odpojte napájecí kabel od zdroje napětí.
- **Odklizení seřizovacích klíčů a náradí.** Před spuštěním náradí se vždy ujistěte, že jsou z něj odstraněny všechny seřizovací klíče a náradí.
- **Používejte vhodné náradí.** Použití náradí je popsáno v tomto návodu. Nepřetěžujte malé náradí nebo přídatné zařízení při práci, která je určena pro výkonnější náradí. Náradí bude pracovat lépe a bezpečněji, jestliže bude používáno ve výkonnostním rozsahu, pro které bylo určeno.
Varování! Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení a provádění jiných pracovních operací než doporučených tímto návodem, může vést k poranění obsluhy.
- **Nepoškozujte napájecí kabel.** Náradí nikdy nepřenášejte za napájecí kabel. Kabel nikdy nevytahujte ze zásuvky trhnutím nebo škrubnutím. Nevystavujte kabel vysokým teplotám, působení oleje a dbejte na to, aby nepřecházel přes ostré hrany.
- **Provádějte pečlivou údržbu.** Z důvodu bezpečnějšího a výkonnějšího provozu udržujte náradí v dobrém a čistém stavu. Při údržbě a výměně příslušenství dodržujte následující pokyny. Pravidelně provádějte

kontrolu napájecího kabelu a v případě jeho poškození svěřte opravu značkovému servisu DEWALT. Pravidelně také provádějte prohlídku prodlužovacích kabelů a v případě poškození je vyměňte. Udržujte všechny ovládací prvky čisté, suché a neznečistěné olejem nebo mazivy.

- **Kontrola poškozených částí.** Před každým použitím náradí pečlivě zkontrolujte, zda není poškozeno a ujistěte se, že bude řádně vykonávat svou funkci. Zkontrolujte vychýlení a uchycení pohybujících se částí, opotřebení dílů a další prvky, které mohou ovlivnit jeho provoz. Zničené kryty a jiné poškozené díly opravte nebo vyměňte podle pokynů v návodu. Jestliže je poškozen hlavní spínač, náradí nepoužívejte. Výměnu spínače svěřte značkovému servisu DEWALT.
- **Provádění oprav svěřujte kvalifikované osobě značkového servisu DEWALT.** Toto náradí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům. Aby nedošlo k Vašemu ohrožení, musí být všechny opravy elektrických zařízení prováděny kvalifikovanými osobami.

Další bezpečnostní pokyny pro hoblovky

- Při práci je doporučeno používat ochranné brýle.
- Nepracujte s hoblovkou, jestliže nejsou všechny kryty na svých místech a hoblovka není v bezvadném pracovním stavu.
- Vždy používejte ostré nože správného typu určené pro daný typ obrobku.
- Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od nožů.
- Nikdy neobrábějte materiál kratší než 305 mm.

Zbytková rizika

Při práci s hoblovkou jsou podstatná následující rizika:

I přes splnění příslušných bezpečnostních předpisů a dodržení bezpečnostních postupů, nemohou být vyloučena následující zbytková rizika.

Jsou to:

- Riziko nehody způsobené nekrytými částmi rotujícího nože.
- Riziko poranění při výměně nože.
- Riziko přimáčknutí prstů při manipulaci s kryty.

- Riziko ohrožení zdraví způsobené vdechováním prachu tvořeného při obrábění dřeva, hlavně dubového, bukového a MDF.

Politika našich služeb zákazníkům

Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem je náš nejvyšší cíl. Kdykoliv budete potřebovat radu či pomoc, obraťte se s důvěrou na náš nejbližší servis DEWALT, kde Vám vyškolený personál poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.

Záruka DEWALT

Blahopřejeme Vám k zakoupení tohoto vysoko kvalitního výrobku DEWALT. Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě zahrnuje také naše služby zákazníkům. Proto poskytujeme záruční dobu daleko přesahující minimální požadavky vyplývající ze zákona.

Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje poskytnout Vám **30 dní záruku výměny**. Pokud se objeví v průběhu 30 dní od zakoupení nářadí jakýkoliv nedostatek podléhající záruce, bude Vám u Vašeho obchodního nářadí vyměněno za nové. Díky **1 roční záruce jistoty** máte nárok po dobu 1 roku od zakoupení přístroje na bezplatný servis v autorizovaném servisním středisku DEWALT. **Zárukou kvality** firma DEWALT garantuje po dobu trvání záruční doby (**24 měsíců při nákupu pro přímou osobní spotřebu, 12 měsíců při nákupu pro podnikatelskou činnost**) bezplatné odstranění jakékoliv materiálové nebo výrobní závady za následujících podmínek:

- Příklad bude dopraven (spolu s originálním záručním listem DEWALT a s dokladem o nákupu), do jednoho z pověřených servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.
- Příklad byl používán pouze s originálním příslušenstvím nebo přídatnými zařízeními a příslušenstvím BBW či Piranha, které je vysloveně doporučeno jako vhodné k použití spolu s přístrojem DEWALT.
- Příklad byl používán a udržován v souladu s návodem k obsluze.
- Motor přístroje nebyl přetěžován a nejsou viditelné žádné známky poškození vlivem vnějších vlivů.
- Do přístroje nebylo zasahováno nepovolnou osobou. Osoby povolané tvoří personál servisních středisek DEWALT, které jsou autorizované k provádění záručních oprav.

Navíc poskytuje servis DEWALT na všechny prováděné opravy a vyměněné náhradní díly další servisní záruční dobu v trvání 6 měsíců.

Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství (vrtáky, šroubovací nástavce, hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy, pilové kotouče, brusný papír, apod.) ani na příslušenství přístroje poškozené opotřebením.

Záruční list je dokladem práv spotřebitele – zákazníka ve smyslu § 620 Občanského zákoníku a § 429 Obchodního zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího katalogového a výrobního čísla jako jeho příslušenství. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodávajícímu, případně servisnímu středisku DEWALT pověřenému vykonáváním záručních oprav. Ve vlastním zájmu si ho proto spolu s originálem dokladu o nákupu pečlivě uschovejte.

DEWALT nabízí rozsáhlou síť autorizovaných servisních oprav a sběrných středisek. Jejich seznam najdete na záručním listě. Další informace týkající se servisu můžete získat na níže uvedených telefonních číslech a na internetové adrese www.2helpU.com.

Black & Decker

Klásterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika

tel: +420 244 402 450
fax: +420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz

Právo na případné změny vyhrazeno.

02/2007

BLACK & DECKER

Klásterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika

Tel.: 00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6

Fax: 00420 2 417 70 204

Servis: 00420 2 444 03 247

www.blackanddecker.cz

www.dewalt.cz

recepce@blackanddecker.cz

BAND SERVIS

K Pasekám 4440

760 01 Zlín

Tel.: 00420 577 008 550,1

Fax: 00420 577 008 559

www.bandservis.cz

bandservis@bandservis.cz

BLACK & DECKER

Stará Vajnorská cesta 8

831 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: 00421 2 446 38 121,3

Fax: 00421 2 446 38 122

www.blackanddecker.sk

www.dewalt.sk

informacie@blackanddecker.sk

BAND SERVIS

Paulínska 22

917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 551 10 63

Fax: 00421 33 551 26 24

www.bandservis.sk

p.talajka@bandservis.sk


BAND SERVIS

Garbiarska 5


040 01 Košice

Tel.: 00421 55 623 31 55

bandserviske@zoznam.sk

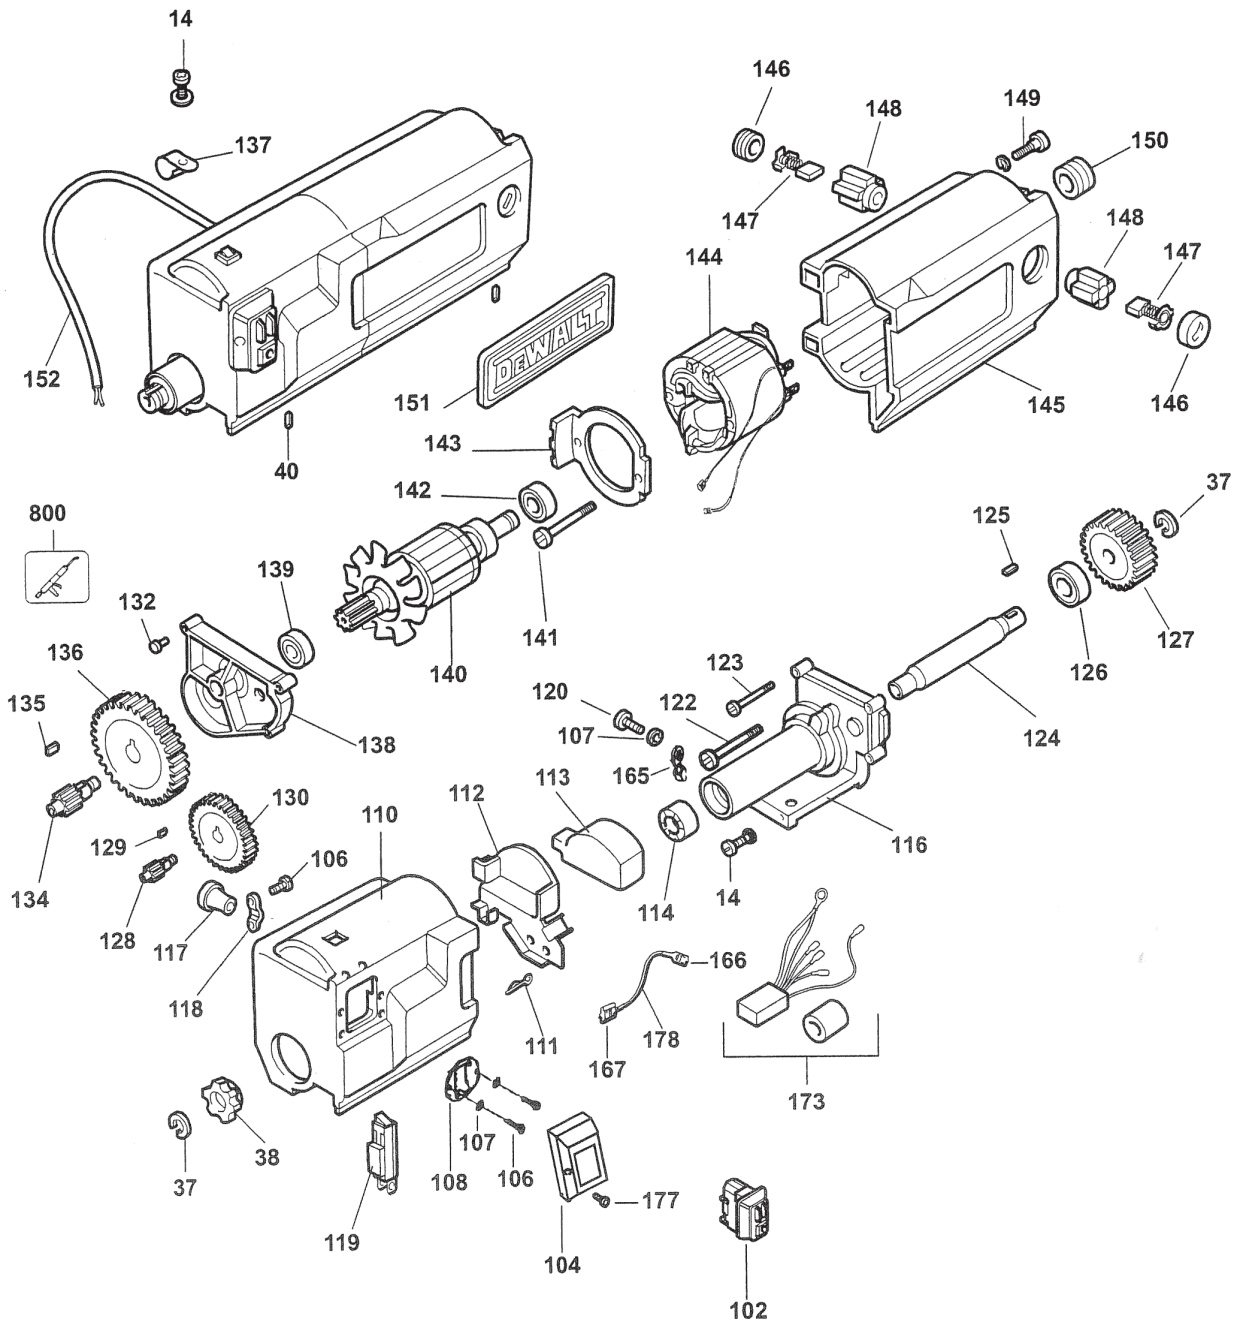

©

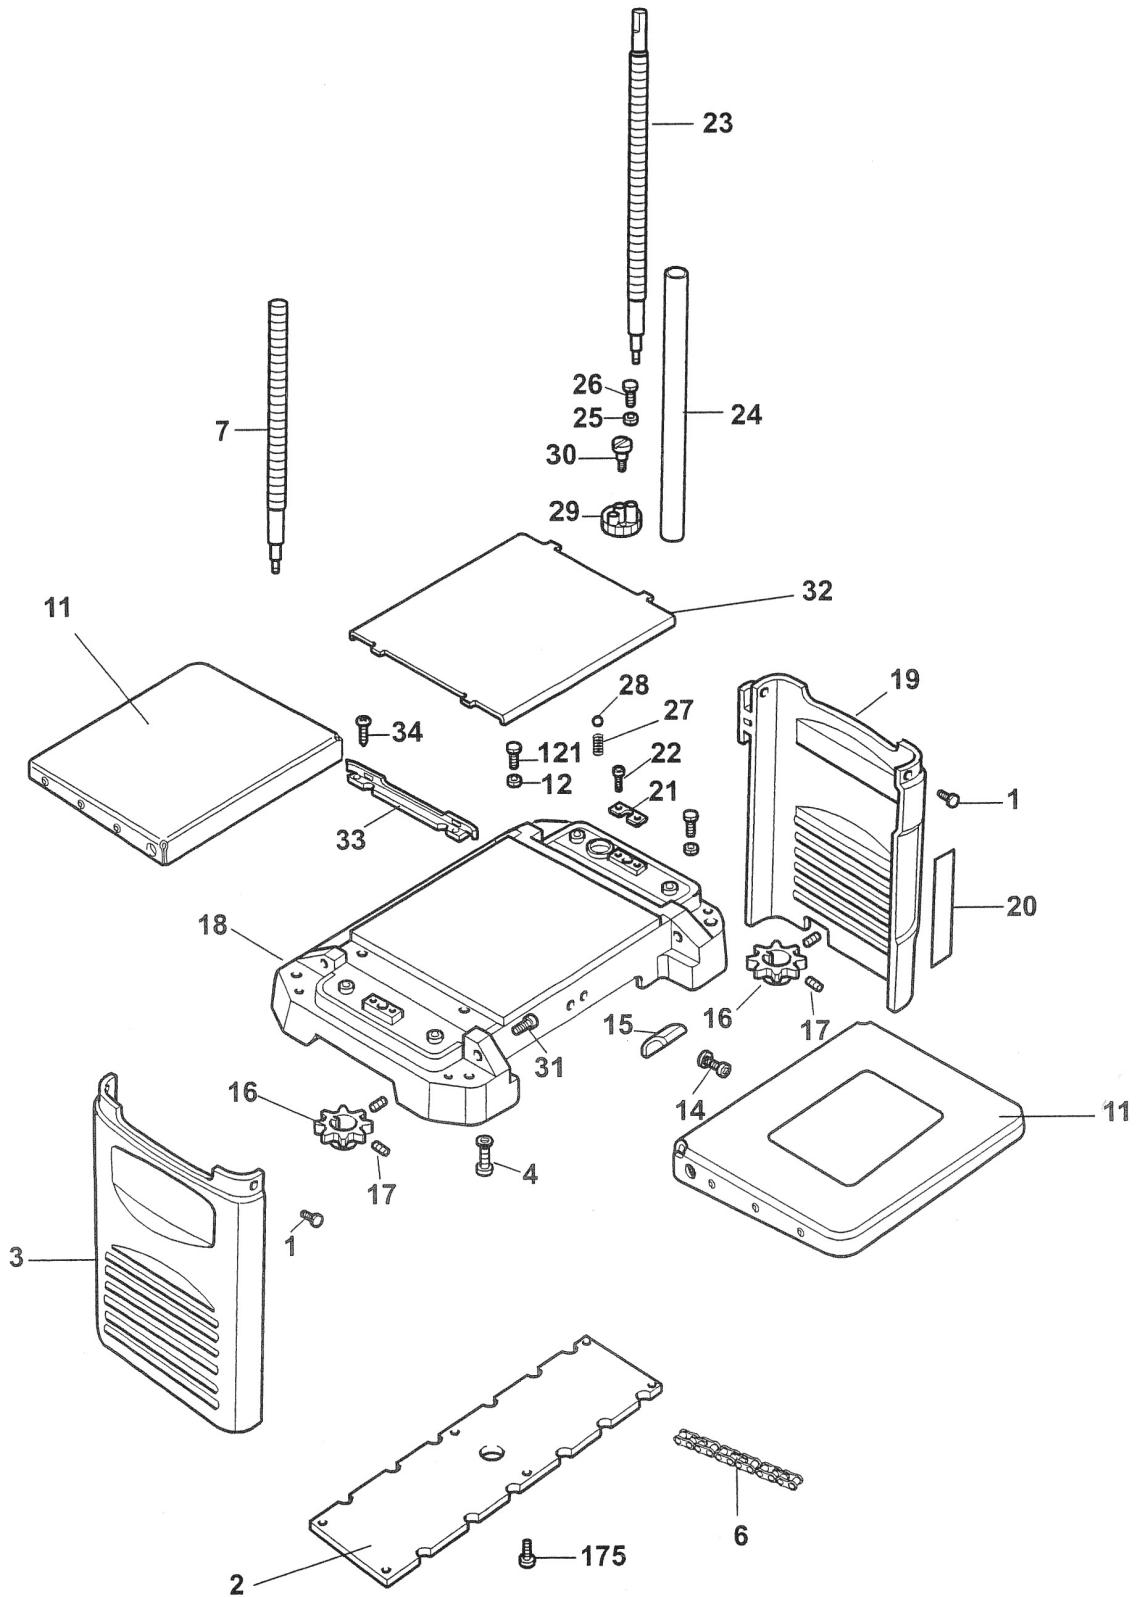

©

E13355

www.2helpU.com

27 - 05 - 02

